# Christoph Beckschulte (öbv SV)

## Dipl. Ing. Landschaftsplanung

Baum	Nr.: 135	Art: Säulenpappel	Standort: Lietzenseepark, Berlin Charlottenburg		
Schadmerkmal	Alte Kappungen, Standort				
Grunddaten	Höhe: 20 m, Kronendurchmesser: 6 m, Stammdurchmesser: 80 cm				



Ansicht Baum Blickrichtung Ost Baumensemble mit Nachbarbaum 138

Ansicht Baum, Blickrichtung West, Neupflanzungen im Vordergrund





Brettwurzelaus-bildung


Wurzel mit Fäule, EDT 130 cm




## Christoph Beckschulte (öbv SV)

### Dipl. Ing. Landschaftsplanung

Schadbild	Standort, Ensemble mit Nachbarbaum, alte Kappungen, Brettwurzelausbildung					
	Vitalität:	2 – Stagnationsphase	Schädigungsgrad:	2 – stark geschädigt		
Untersuchung	Inaugenscheinnahme, Abklopfen, Sondierstab, Bohrmessungen, Hubsteiger					

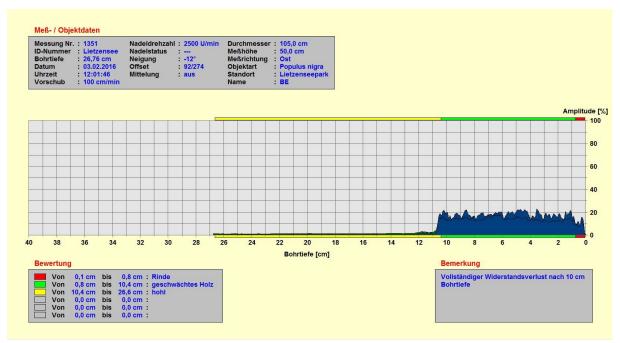


135\_1

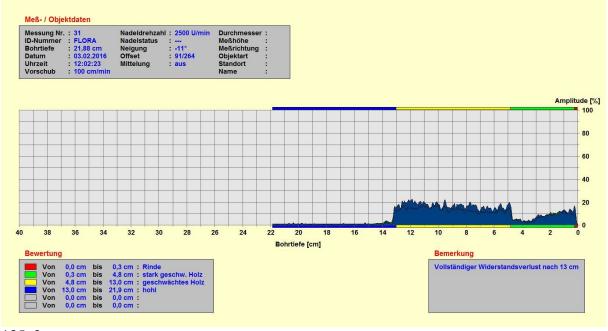


Datum: 05.02.15

135\_2

### Dipl. Ing. Landschaftsplanung

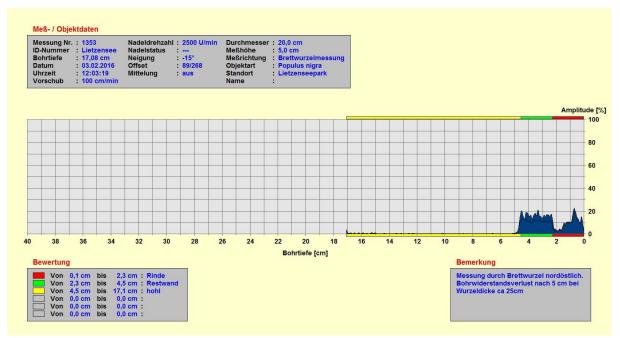

## 135\_3

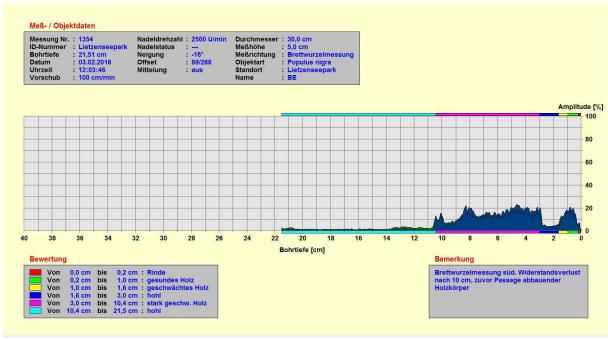

135\_4

### Dipl. Ing. Landschaftsplanung

#### **Bewertung**

Der Baum bildet mit seinem Nachbarbaum ein die Parkanlage prägendes Ensemble. Durch Kappungen in der Vergangenheit und die baumartbedingten Wuchsbilder besteht kein Kronenschluss und und auch keine Lichtkonkurrenz zwischen den Bäumen. Die Kappungstellen sind z.T. eingefault.

Auffälligstes Merkmal an dem Baum ist die optisch deutlich wahrnehmbare Ausbildung von Brettwurzeln. Diese Wurzelausbildung deutet auf eine Fäule im Stammfuß hin, die der Baum mit dieser speziellen Ausbildung der Wurzelform versucht zu kompensieren. Die Annahme einer umfangreichen Stammfußfäule wird durch die Eindringtiefe an einer ca. 40 cm vom Stammfuß entfernten eingefaulten Wurzel von bis zu 130 cm und einer Klopfprobe mit dem Schonhammer bestätigt.

Zur weiteren Untersuchung des Fäuleumfanges sind Messungen mit dem Bohrgerät durchgeführt worden. Beide Messungen im Stamm (135\_1, 135\_2) in ca. 50 cm Höhe zeigen einen vollständigen Abfall des Bohrwiderstandes nach ca 10 bis 13 cm Bohrtiefe.

Die beiden Messungen 135\_3 und 135\_4 dokumentieren die Messergebnisss quer zu den Brettwurzeln in ca 5 cm Höhe am Stamm. Auch diese beiden Messungen zeigen einen deutlichen Verlust der Holzfestigkeit an.

Die Messergebnisse verdeutlichen eine umfangreiche Stammfußfäule die auch die zur Kompensation durch den Baum entwickelten Brettwurzeln bereits erfasst hat. Da der Baum bereits in der Vergangenheit deutlich eingekürzt wurde und weitere Einkürzung die Zunahme der Fäule nicht einschränken würde, ist wegen der stark zugenommenen Beeinträchtigung der Standsicherheit eine Entnahme des Baumes empfehlenswert.

Die Empfehlung berücksichtigt auch die sehr hohe Verkehrserwartung innerhalb der Parkanlage.

Fazit: Erhalt nicht möglich

#### Maßnahme

Fällung im Fällzeitraum Frühjahr 2016

Glienicke, den 05.02.2016



Beckschulte, öbv SV